

# 邵阳市交通运输局

## 关于做好 2022 年下半年全市干线公路 建设项目综合督查整改工作的函

各县市区交通运输局，各干线公路项目建设单位：

为加强全市干线公路建设工程项目质量安全、环境保护、造价和农民工工资管理，市局于 2022 年 1 月 9 日至 11 日对全市在建国省干线公路项目进行了综合督查，现将综合督查中发现的问题进行书面反馈，请项目建设单位督促施工、监理单位对督查中发现的问题进行整改，并于 2022 年 2 月 6 日前将整改结果报市交通建设质量安全监督站质量监督科。质安站将持续跟踪整改落实情况，对未按期整改或整改不到位的，将依据信用评价办法规定，在 2022 年度第三次施工单位信用评价中予以扣分，未纳入 2022 年度信用评价的施工单位则纳入 2023 年度第一次信用评价。

附件：2022 年下半年全市干线公路建设项目综合督查问题清单及施工单位信用评价拟扣分情况表



## 2022 下半年全市干线公路建设项目综合督查 问题清单及施工单位信用评价拟扣分情况表

| 序号 | 项目名称         | 主要问题清单  |
|----|--------------|---|
| 1  | 武冈市过境线       | <p>1. 路基压实不到位，局部水稳基层出现变形、松散现象，如：K9+940 等处；水稳碎石基层部分材料级配不良，含水率偏大。<br/><b>GLSG2-3-8, 扣5分/次</b></p> <p>2. K6+618 处盖板涵砼帽石装模不正、变形严重。<b>GLSG2-3-16, 扣2分/次</b></p> <p>3. 梁板存梁和模板支撑不到位；临边路段防护不到位。<b>GLSG2-5-29, 扣1分/次</b></p> <p>4. 施工单位自检资料不准确，监理质量抽检不到位。<b>GLSG2-3-20, 扣2分/次</b></p> <p>5. 未开设农民工工资专户，劳动合同未附身份证件，实际工资支付标准与劳动合同不一致。</p> |
| 2  | 隆回县过境线(扫尾工程) | <p>1. K8+960 新屋里中桥伸缩缝无止水带。</p> <p>2. 新屋里桥台锥坡有下沉现象。</p> <p>3. 水稳基层部分材料级配不良、混合料含水率偏大，压实不到位。</p>   |

| 序号 | 项目名称    | 主要问题清单  |
|----|---------|---|
| 3  | 隆回县大花公路 | <p><b>一、A1 合同段</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 路肩填筑不平整、压实不到位。GLSG2-3-8, 扣5分/次</li> <li>2. 安保“三同时”不到位，存在重大安全隐患，特别是起点交叉路口无限速警示标志。GLSG2-5-37, 扣2分/次</li> <li>3. 部分路段临边防护不到位，如：K15+300 处。GLSG2-5-29, 扣1分/次</li> <li>4.2022 年仅 3 月份通过专户支付一次农民工工资。</li> </ol> <p><b>二、A2 合同段</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 路肩填筑不平整、压实不到位。GLSG2-3-8, 扣5分/次</li> <li>2. 安保“三同时”不到位，存在重大安全隐患，特别是起点交叉路口无限速警示标志。GLSG2-5-37, 扣2分/次</li> <li>3. 部分路段临边防护不到位，如：K15+300 处。GLSG2-5-29, 扣1分/次</li> <li>4.2022 年仅 6 月份通过专户支付一次农民工工资,且未按要求由项目建设单位将农民工工资按月打入施工单位农民工工资专户。</li> </ol> |

| 序号 | 项目名称        | 主要问题清单  |
|----|-------------|---|
| 4  | 丁洞公路<br>隆回段 | <p><b>一、A1 合同段</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安保设施“三同时”不到位，临时安全防护不到位，存在安全隐患。GLSG2-5-29, 扣1分</li> <li>2. K0+020 标头无任何警示标志，存在安全隐患。GLSG2-5-37, 扣2分</li> <li>3. 辰水大桥伸缩缝无止水带；部分路段水沟内侧墙体高于路面，不利于路面排水，如：K3+600 处等。GLSG2-3-8, 扣5分</li> <li>4. 路面平整度自检资料数据不实，资料审核不到位。GLSG2-3-20, 扣2分</li> <li>5. 未按月发放农民工工资，专户直接支付到劳务公司，未支付到个人。</li> </ol> <p><b>二、A2 合同段</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. K10+420 处内侧挡土墙顶端开裂，多次责令整改不到位，予以通报。GLSG2-3-18, 扣5分/次</li> <li>2. 沿线局部临边安全防护不到位。GLSG2-5-29, 扣1分</li> <li>3. 西洋江大桥伸缩缝无止水带；锥坡施工工艺差，坡面不平整有开裂和空鼓现象；洞口方向端首跨左侧梁板破损，出现露筋现象。GLSG2-3-8, 扣5分</li> <li>4. 首件工程评审报告无结论，资料签认不及时。GLSG2-3-20, 扣2分</li> <li>5. 2022 年仅发放一次农民工工资，项目建设单位未按月打款至农民工工资专户。</li> </ol> |

| 序号 | 项目名称    | 主要问题清单   |
|----|---------|--|
| 5  | 新邵县雀太公路 | <p>1. 不按施工技术标准、规范施工。路基碾压不到位，尤其是加宽新填路基压实度达不到要求，部分路段老路基出现网裂、变形、沉陷现象，如：K11+120 等处；K8+300 处 40 米长挡土墙回填中，大块石头填筑路基，石头最大粒径 60cm-80cm；K8+230 处圆管涵管节接缝施工工艺粗糙，砼涵座走模严重；太芝庙二桥 1#桥台、3#砼支座钢筋骨架标高控制不到位。<b>GLSG2-3-8, 扣 5 分/次</b></p> <p>2. K2+300 处片石砼挡土墙表面蜂窝现象严重，顶面收缩缝较多，浇筑宽度控制不准。<b>GLSG2-3-16, 扣 2 分/次</b></p> <p>3. 沿线临边临水安全防护不到位，标志标牌数量不足。<b>GLSG2-5-29, 扣 1 分/次；GLSG2-5-37, 扣 2 分/次</b></p> <p>4. 内业资料出现多处概念错误，按要求完善内业资料、要求加强资料审查。<b>GLSG2-3-20, 扣 2 分</b></p> <p>5. 建设单位未组织监理、施工单位对平安工地建设进行考核评价。</p> |

| 序号 | 项目名称         | 主要问题清单   |
|----|--------------|--|
| 6  | S336 邵阳县塘黄公路 | <p>1. 不按施工技术标准、规范施工。部分挡土墙、水沟等砌体工程砌筑工艺差，砂浆不饱满，个别水沟铺底厚度不足；项目部门前路段原水泥混凝土面板碎石化不符合要求；K4+500 段沥青下面层纵向接缝处不平整，局部出现坑槽病害。<b>GLSG2-3-8, 扣5分/次</b></p> <p>2、安全防护不到位。部分路段缺少临边防护，特别是已摊铺沥青下面层路段安全隐患较大；路面施工与路基施工过渡路段缺少安全警示和限速标志。<b>GLSG2-5-29, 扣1分/次；GLSG2-5-37, 扣2分/次</b></p> <p>3. 部分路段扬尘严重，未及时洒水降尘。</p> <p>4. 首件工程总结未对工程质量进行评定，无质量检验评定资料，无监理、业主审批认可资料；未认真执行关键工序开盘令制度，无沥青路面关键工序开盘令。<b>GLSG2-3-20, 扣2分/次</b></p> <p>5. 沥青路面施工未进行安全生产技术交底，无安全生产技术交底资料。<b>GLSG2-3-20, 扣2分/次</b></p> <p>6. 危险源台账建立不规范，涵洞施工危险源未实行动态管理。</p> <p>7. 工程造价管理不到位。业主、施工单位无造价管理制度、概算与合同执行情况等资料；变更文件审批严重滞后，从编制到审批时间跨度较大；中间交工证书无计量工程师签章。</p> <p>8. 农民工工资管理不完善。施工单位未按时与劳务公司签订的农民工工资授权书（只签订到 2021 年 9 月）；施工单位未按月发放农民工工资，建设单位未按月向农民工工资专户打入农民工工资。</p> |

| 序号 | 项目名称                                  | 主要问题清单   |
|----|---------------------------------------|--|
| 7  | G55<br>二广<br>高速<br>邵阳<br>县<br>连接<br>线 | <p>1. 已完成大部分水稳基层，未对水泥、集料进行检验，无原材料抽检资料。GLSG2-3-12, 扣5分/次</p> <p>2. 水稳基层施工资料缺失，无水稳基层开工报告、首件工程认可、关键工序开盘令、质量检验评定等资料。GLSG2-3-20, 扣2分/次</p> <p>3. 不按施工技术标准、规范施工，水稳基层施工接缝未垂直相接，接缝处不平整。GLSG2-3-8, 扣5分/次</p> <p>4. 无2022年专项整治三年行动方案，无社会治理六项重点工作相应文件，平安工地建设考核未落实。</p> <p>5. 未提供造价管理、农民工工资相关资料。</p> |

| 序号 | 项目名称                    | 主要问题清单  |
|----|-------------------------|---|
| 8  | S258<br>S348<br>城步县南绥公路 | <p><b>A1 合同段</b></p> <p>1. 局部路段片石混凝土挡土墙存在外观质量缺陷，如 K19+420~450 左侧、K20+200~240 左侧片石混凝土挡土墙存在蜂窝麻面和修补现象。GLSG2-3-16, 扣 2 分/次</p> <p>2. 安全管理不到位。沿线安全警示标志、限速标志欠缺；部分路段安全防护设施有待加强，特别是急弯陡坡和临边临崖路段的安全防护欠缺，如 K22+620-640 左幅；K12+100~240 段右侧边沟较宽较深（1.0m×1.0m），无盖板，无临边防护。GLSG2-5-37, 扣 2 分/次 GLSG2-5-29, 扣 1 分/次</p> <p>3. 部分内业资料不完善。未制定 2022 年度安全检查计划，未按要求开展安全检查。GLSG2-3-20, 扣 2 分/次</p> <p>4. 造价管理不完善。计量支付滞后，截止目前计量支付到第 19 期（其中 18 期、19 期正在申报），计量支付金额 1.66 亿元，实际支付金额 1.2 亿元；部分计量支付文件、变更文件中的变更数量和费用计算表无造价工程师签章。</p> |

| 序号 | 项目名称                | 主要问题清单  |
|----|---------------------|---|
| 9  | 洞口<br>县<br>草罗<br>公路 | <p>1. 隧道便道出口与县道主路交叉处安全诱导标志欠缺。 GLSG2-5-29, 扣1分/次</p> <p>2. 拌和场临时用电存在配电箱安放和使用不规范现象；拌和场罐体尚未安装缆风绳。 GLSG2-5-29, 扣1分/次</p> <p>3. 施工日志记录不完善，各工段分别记录施工日志，无施工单位项目部施工日志；已完成罗溪中桥 8 根桩基施工，无首件工程认可资料。 GLSG2-3-20, 扣2分/次</p> <p>5. 监理单位监理细则不规范，未按监理规范要求有针对性的对专业性较强、危险性较大的分项工程编制监理细则。</p> <p>6. 建设单位未组织监理、施工单位对平安工地建设进行考核评价。</p> |